

คู่มือซ่อมมอเตอร์



กระแสสลับมากกว่า 50 Hp





การปฏิบัติงานการซ่อมทำ AC MOTOR แบบกรงกระรอก (1 - 50 HP ขึ้นไป)

ขั้นตอนการซ่อมทำ AC MOTOR แบบกรงกระรอก (1 - 50 HP ขึ้นไป)

๑. การถอดสายไฟ สลักฐานแท่นและ หน้าแปลน
๒. การขนย้าย
๓. การถอดมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานโดยทั่วไป
๔. รั้วขดลวด สเตเตอร์และโรเตอร์ ในกรณีที่ขดลวดเกิดการ ช็อต หรือชำรุดเสียหาย
๕. การทำความสะอาด สเตเตอร์ (ในกรณีขดลวดไม่เสีย)
๖. ตัดฉนวนรองขดลวด และกระดาษครอบ
๗. การทำแบบพันขดลวด และพันลวด
๘. การนำขดลวดลงในช่องสล็อต
๙. ทำการต่อวงจรแล้วบัดกรี
๑๐. พันผ้าหุ้มท้ายเก็บงาน
๑๑. ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของโรเตอร์
๑๒. การตรวจสอบโรเตอร์
๑๓. การซ่อมทำโรเตอร์ (ในกรณีที่โรเตอร์เสีย)
๑๔. วิธีการปฏิบัติการชุบน้ำยาเคลือบฉนวน ในการชุบน้ำยาเคลือบฉนวน
๑๕. เปลี่ยนบอลและทำการประกอบ
๑๖. การประกอบมอเตอร์
๑๗. ทำการทดลอง
๑๘. ยกเครื่องประกอบในเรือ



ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อมทำ AC MOTOR แบบกรงกระรอก (1 - 50 HP ขึ้นไป)

1. ถอดสายไฟ สลักฐานแทน หน้าแปลน

- ๑.๑ สํารวจสถานที่ก่อนปฏิบัติงานเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการทำงานร่วมกับ จนท.เรือ และ โรงงานที่กำหนดในใบสั่งงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ ปลดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓ ถอดมอเตอร์ออกจากแท่นโดยใช้ประแจตามขนาดของมอเตอร์นั้น ๆ
- ๑.๔ ปลดหน้าแปลนที่ติดอยู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ ออกถ้ามี เช่น ติดอยู่กับพัดน้ำ หรือ สายพาน เป็นต้น

2. ยกขึ้นโรงงาน 351


- แจ้งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการยกเพื่อทำการยกมอเตอร์ขึ้นโรงงานเพื่อทำการซ่อมต่อไป

3. การถอดมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานโดยทั่วไปดังนี้


3.1 วิธีการถอดมอเตอร์ (ดูรูปและแผนภูมิระบุขั้นตอนประกอบ)

- 3.1.1. ถอดมอเตอร์ออกจากเครื่องจักรที่ใช้งาน โดยปลดสายพาน – ข้อต่อหรือ หน้าแปลน ด้วยการถอดสลักยึดออกก่อน
- 3.1.2. คลายนัต + สกรู ยึดมอเตอร์ด้วยเครื่องมือ ถ้าไม่ออกให้หยอดน้ำมันหล่อลื่นบนเกลียวเล็กน้อย ถ้ายังไม่ออกให้ใช้สว่านเจาะสกรูทิ้ง แล้วนำเกลียวใส่สกรูยึดมอเตอร์ใหม่

รูป 1.2 ขั้นตอนการถอดมอเตอร์

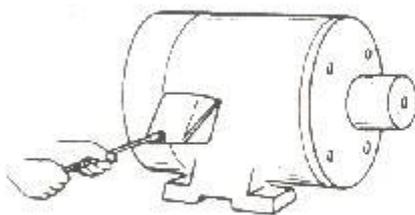


(1) ถอดสายไฟออก

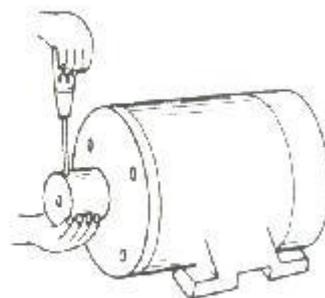

(2) ทดเชยเคียวตีมอเตอร์




3.1.3. ถอดมู่เต้ ใช้ไขควงจัดผ่านจุดศูนย์กลางของแกนเพลลาหรือใช้เครื่องดูดมู่เต้ ถ้าถอดยากให้ใช้ไฟเป่ามู่เต้ให้ขยายตัว แล้วใช้น้ำ - น้ำมันหล่อตัวเพลลาให้เย็นถึงลิ้มออกจากเพลลาด้วย (ถ้ามี)

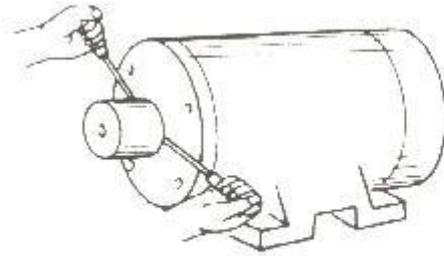


(3) ถอดมู่เต้

3.1.4. ถอดฝาครอบด้านตรงข้ามเพลลาขับ ถอดนัตยึดฝาครอบออกทั้งหมด ใช้ไขควงแฉะออก หรือใช้สก็อตตอกออกแล้วแต่กรณี

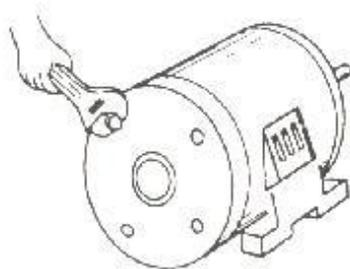

(4) ถอดนัตยึดด้านตรงข้ามเพลลาขับ

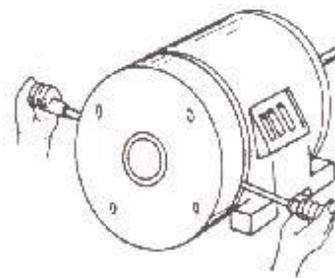


(4.2) ถอดฝาครอบด้านตรงข้ามเพลลาขับ





3.1.5. ถอดแผ่นบังลม โดยใช้สองมือดึงแผ่นบังลมออกมาตรง ๆ

(5) ดึงแผ่นบังลมออก

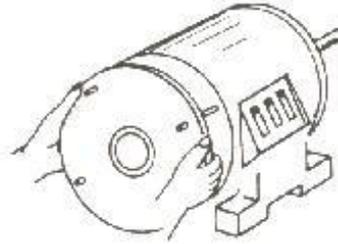


3.1.6. ถอดฝาครอบด้านเพลาข้าง ถอดนัตยึดฝาครอบออกทั้งหมด ใช้ไขควงและออกหรือใช้ สกัดตอกออกแล้วแต่กรณีถึงฝาครอบบังลมและพร้อมตัว โรเตอร์ติดออกมาพร้อมกัน ด้วยความระมัดระวังการ กระทบทำให้ขดลวดและส่วนประกอบเสียหาย

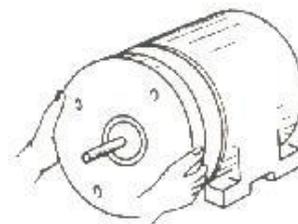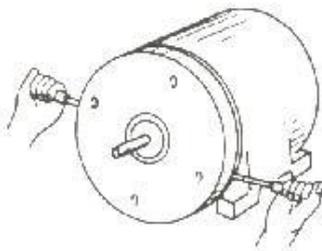



3.1.7. ถอดโรเตอร์ออกจากฝาครอบ วางโรเตอร์ด้านฝาครอบลงล่างหมุนฝาครอบโดยรอบแล้วใช้ไขน๊อตครอบฝาครอบ ให้โรเตอร์ขยับตัวและหลุดออก

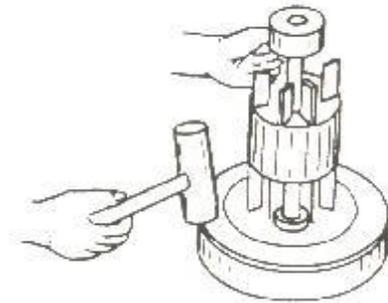

(จ) ถอดโรเตอร์


3.1.8. ถอดและเก็บรักษารองลื่นลูกปืน (BALLBARING) ถอดรองลื่นลูกปืนออกจากเพลาโรเตอร์ ชโลมน้ำมันหรือทาด้วยจาระบี แล้วห่อด้วยผ้าสะอาด ถ้าถอดรองลื่นลูกปืนไม่ออกให้อุ่นด้วยน้ำมันแล้วใช้ตัวคูรองลื่นดึงออกและต้องเปลี่ยนรองลื่นใหม่ ไม่ควรใช้รองลื่นของเดิมอีก


3.1.9 รื้อขดลวดของชุดโรเตอร์ หรือสเตเตอร์พันใหม่ตามเดิมในกรณีที่ขดลวดเกิดการช็อตหรือชำรุดเสียหาย

3.1.10 ทำความสะอาดและเก็บรักษาชิ้นส่วนที่ถอดใช้ลมแรงสูงเป่าชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วใช้แรงบิดหรือผ้าเช็ดแล้วใช้น้ำมันก๊าดหรือน้ำยาล้างทำความสะอาดขดลวด ชโลมน้ำมันกันสนิมแยกเก็บชิ้นส่วนไว้ให้เป็นระเบียบหรือรอการประกอบต่อไป



การซ่อมทำมอเตอร์กระแสลับ (1 - 50HP ขึ้นไป)

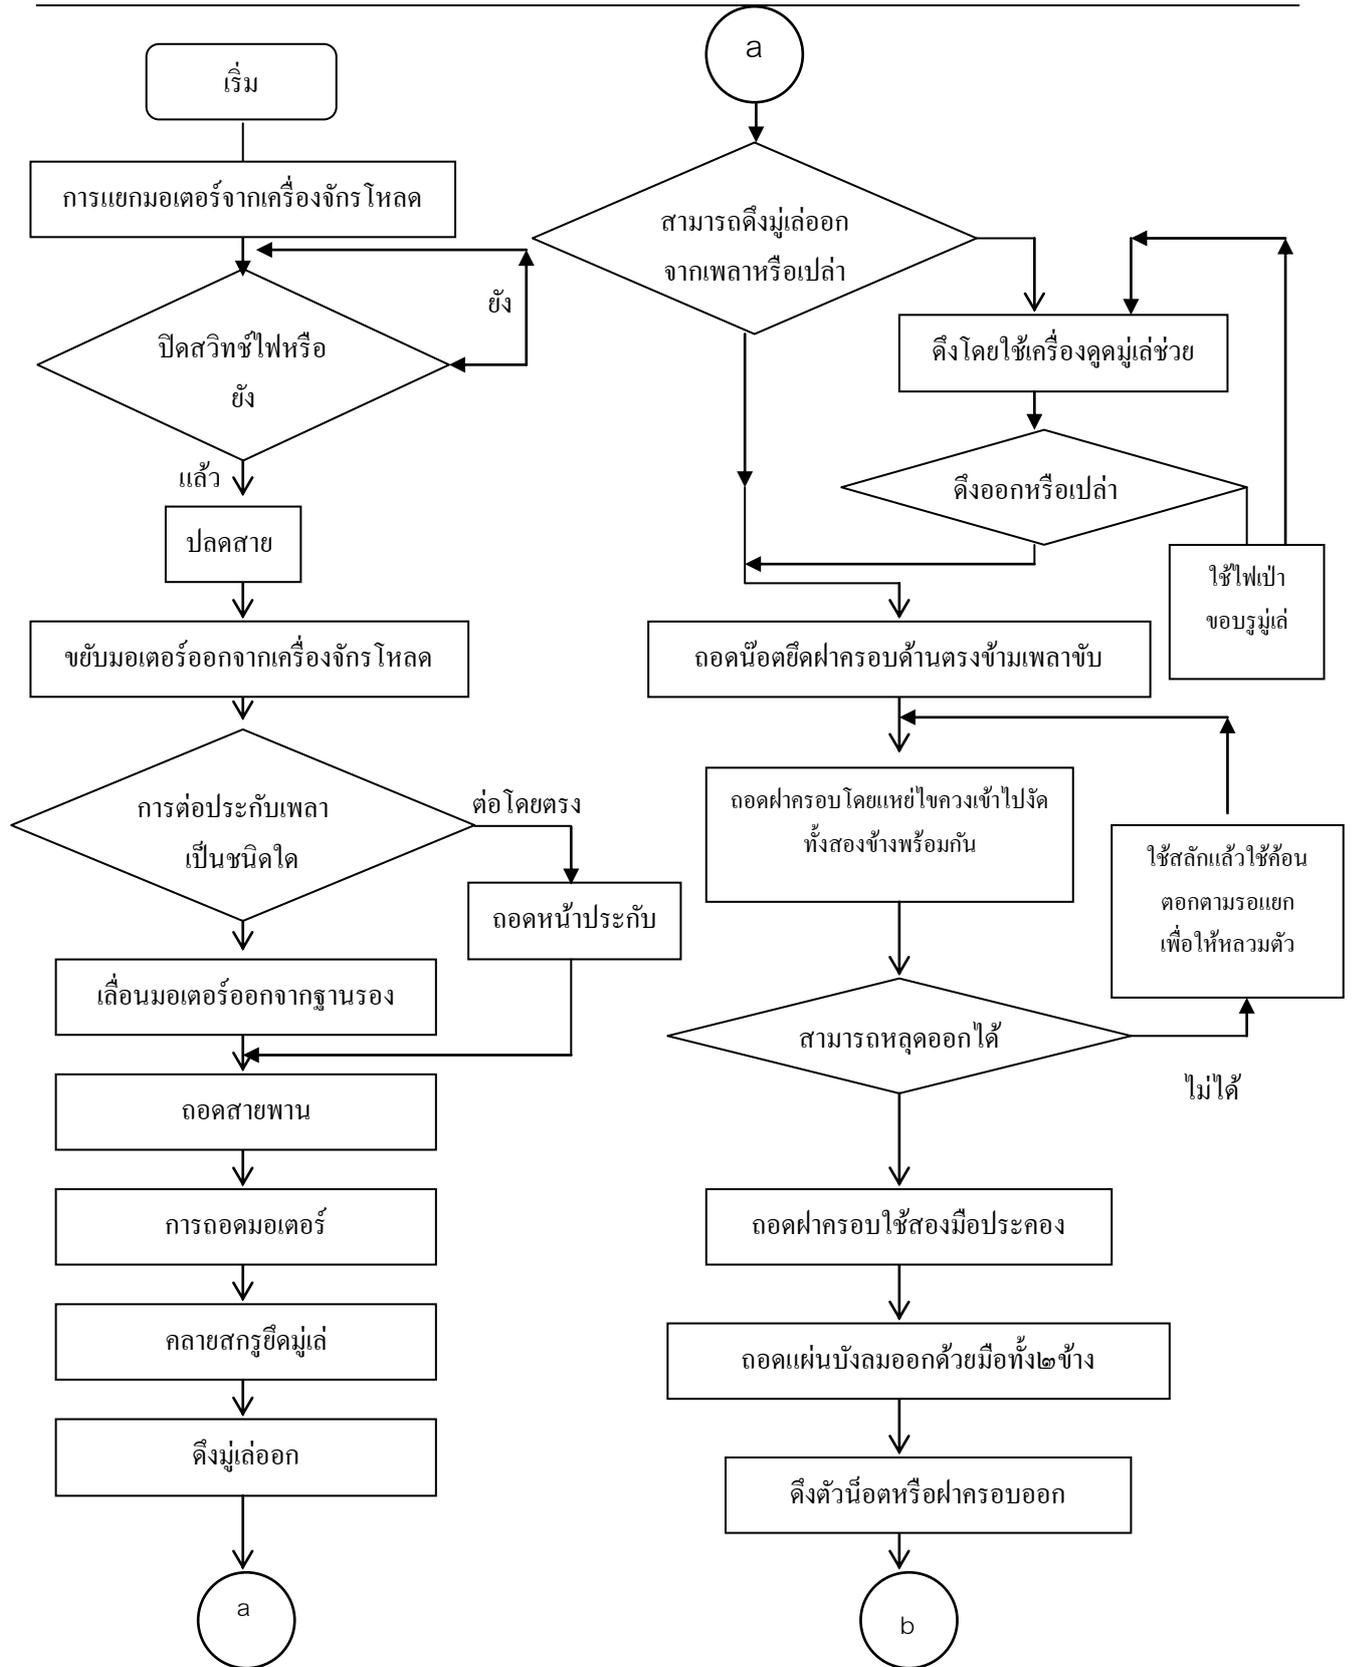

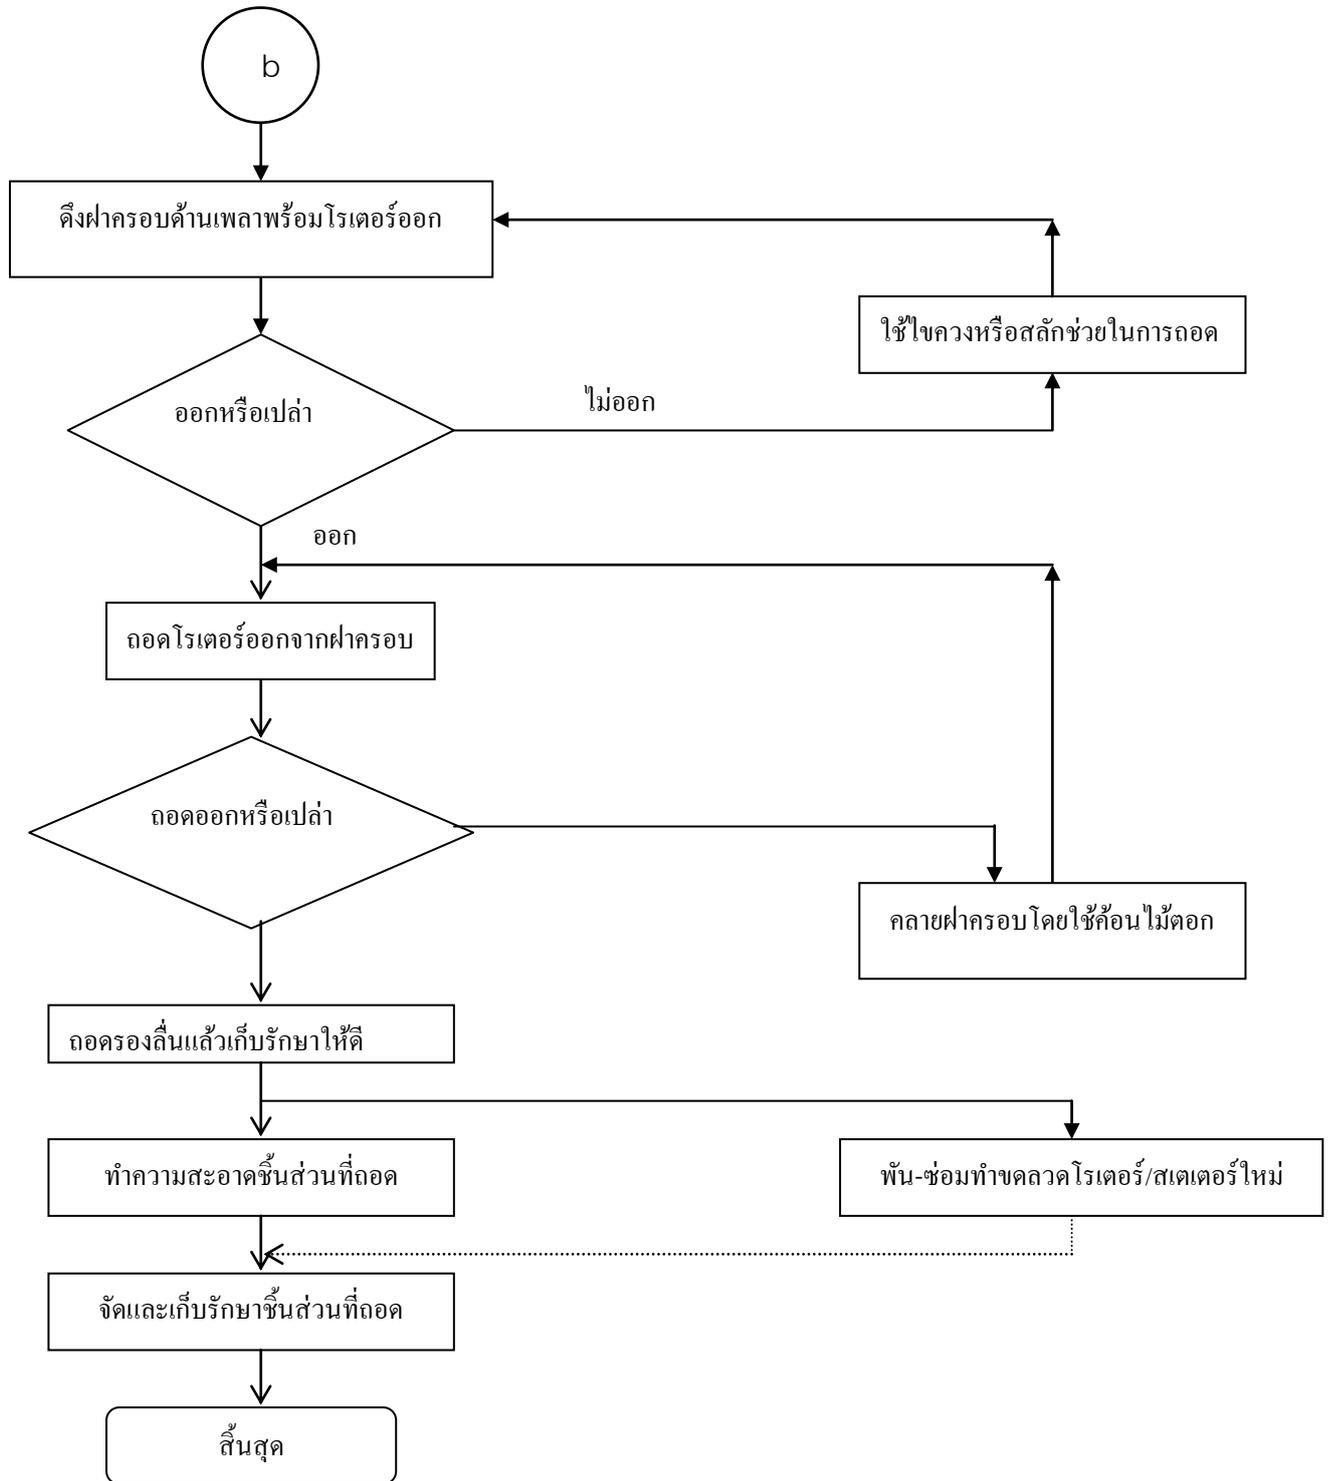



4. รื้อขดลวดสเตเตอร์ และ โรเตอร์ ในกรณีที่เกิดลวดเกิดการช็อตหรือชำรุดเสียหาย

4.1 การรื้อขดลวดและหาแบบการพันสเตเตอร์

4.1.1 หาข้อมูลของขดลวดเดิมให้ได้มากที่สุด

4.1.2 พิจารณาแผ่นป้ายที่ติดอยู่กับมอเตอร์และบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ

4.1.3 แบบการต่อวงจรของขดลวด

4.1.4 รายละเอียดของวัสดุฉนวน

4.1.4.1 ฉนวนประเภทชั้น A ได้แก่ แอบผ้าฝ้าย ไฟเบอร์ กระดาษชুবวานิช

ทนอุณหภูมิสูงสุดถึง 105 c

4.1.4.2 ฉนวนประเภทชั้น E ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ เรซิน ทนอุณหภูมิสูงสุด 120 c

4.1.4.3 ฉนวนประเภทชั้น B ได้แก่ อีพ็อกซี ไมก้า ไยแก้ว แอสเบสต้อสตาบวานิช

แผ่นไมก้า ทนอุณหภูมิสูงสุด 130 c

4.1.4.4 ฉนวนประเภทชั้น F ได้แก่ ไยแก้วอาบวานิช แอสเบสต้อสตาบวานิช

แผ่นไมก้า ทนอุณหภูมิสูงสุด 155 c

4.1.4.5 โครงสร้างของโรเตอร์ตัวอักษรบนป้ายซึ่งจะบอกประเภทดังนี้

- C : หมายถึงโรเตอร์ชนิดกรงกระรอกธรรมดา

- K_1 : หมายถึงโรเตอร์ชนิดกรงกระรอกพิเศษชั้นที่ 1

- K_2 : หมายถึงโรเตอร์ชนิดกรงกระรอกพิเศษชั้นที่ 2

- W : หมายถึงโรเตอร์ชนิดพันขดลวด

- บอกค่าประมาณของโวลต์เตจทุกขดขั้วสูงสุด

- บอกค่าประมาณของกระแสทุกขดขั้วสูงสุด

4.1.5 จำนวนขั้วแม่เหล็ก

- บอกจำนวนขั้วประกอบด้วยขั้วเหนือและขั้วใต้เรียกว่า สองขั้ว

4.1.6 พิกัดกำลัง

- กำลังงานสูงสุดที่มอเตอร์ทำงานได้โดยไม่เกิดความเสียหายบอกไว้ใน

หน่วย ของแรงม้า (HP) หรือ กิโลวัตต์ (KW) ในมอเตอร์รุ่นใหม่ๆ

4.1.7 พิกัดโวลต์เตจ

- เป็นค่าศักดาไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ที่ทำให้กำลังของมอเตอร์ได้ตรงตาม

กำหนดจะบอกไว้ในหน่วยโวลต์ (V)

4.1.8 พิกัดความถี่

- เป็นค่าความถี่ของระบบที่ทำให้พิกัดกำลังของมอเตอร์ได้ตรงตามกำหนด

บอกไว้ในหน่วยเฮิรตซ์ (Hz)



4.1.9 กระแส

- เป็นค่าโดยประมาณของกระแสขณะโหลดเต็มที่บอกไว้ในหน่วยแอมแปร์ (A)

4.1.10 ความเร็วรอบ

- เป็นค่าโดยประมาณจำนวนรอบต่อนาที (RPM) ของมอเตอร์ขณะใช้งานที่พิกัดกำลัง

4.1.11 ขนาดกระแสขณะสตาร์ท

- เป็นค่าศักดาไฟฟ้าเต็มที่ต่อโดยตรงเข้าระบบรวมโหลดโดยไม่ลดศักดาลง
- หมายถึงค่าของอัตราส่วนของกำลังรวมโวลท์ แอมป์ ที่ต้องใช้ขณะสตาร์ท (KVA) ต่อพิกัดกำลัง 1 กิโลวัตต์ (KW)
- ใช้เรียนลำดับอักษรตั้งแต่ A - V

4.2 สัญลักษณ์บอกรุ่นของมอเตอร์

- ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตเพื่อแยกชนิดของชั้นมอเตอร์ต่างๆของบริษัทเอง
- ชื่อของบริษัทผู้สร้าง ปีที่ทำการผลิต

4.3 การตรวจนับจำนวนร่องสล๊อต

- นับจำนวนเพื่อใช้ในการทำรายละเอียดของขดลวดที่จะพัน
- บันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูล

4.4 วิธีรี้อขดลวดออกจากสล๊อต

4.4.1 พิจารณาขดลวดว่าสามารถดึง รื้อ ออกได้ทันทีหรือเปล่า

- ขดลวดไหม้อยู่แล้วสามารถรื้อออกได้ทันที

4.4.2 ตรวจดูชนิดของฉนวนที่ใช้

- ขดลวดยังไม่ไหม้ยังไม่สามารถรื้อออกได้ทันทีที่ต้องตรวจสอบชนิดของฉนวนที่ใช้

4.4.3 ชนิดฉนวน A หรือเปล่า

- มอเตอร์ทั่วไป จะเป็นชนิดฉนวน A, F, B, F เป็นส่วนใหญ่

4.4.4 การทำให้ขดลวดร้อนเพื่อให้วานิชที่ฉนวนอ่อนตัวละลายออกในชนิดฉนวน A

- ใช้การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดประมาณ 150-200 % ของกระแสเต็มพิกัด
- ใช้หลอดไฟอบโดยนำหลอดไฟตั้งแต่ 100 วัตต์ขึ้นไปหลายๆดวงใส่ไว้ในสเตเตอร์แล้วปิดฝาครอบทั้งสองด้านอบความร้อนไว้เป็น เวลานาน

4.4.5 การสุ่มไฟเผาขดลวดในชนิดฉนวน E B หรือ F

- ใช้เตาอบที่อุณหภูมิที่ต้องการเพื่อให้ละลายวานิชของมอเตอร์นั้นๆ



- ตัดขดลวดค้ำที่ไม่มีการต่อวงจรออก
- ตัดขดลวดส่วนที่ไหลออกมาจากช่องสลีตค้ำที่ไม่มีการต่อวงจร
- ใช้แท่งเหล็กขนาดเล็กกว่าช่องสลีตเล็กน้อยตอกค้ำขดลวดออก
ด้านตรงข้าม

4.4.6 รักษาสภาพขดลวดเดิมไว้

- พยายามรักษาสภาพขนาดรูปทรงของขดลวดเดิมไว้เป็นตัวอย่างในการวัดขนาดแบบ เพื่อพันขดลวดใหม่

4.4.7 ตรวจสอบจำนวนรอบและขนาดของขดลวด

- ตรวจสอบจำนวนรอบของขดลวดเดิม
- ตรวจสอบขนาดของขดลวดที่ใช้ บางครั้งในแต่ละขดจะใช้ขนาดและจำนวนรอบไม่เท่ากัน
- ตรวจสอบน้ำหนักที่อาบของขดลวดเดิมที่ใช้

4.4.8 ชั่งน้ำหนักของขดลวด

- การชั่งน้ำหนักของขดลวดเดิมเพื่อช่วยการตรวจสอบการขึ้นรูปของขดลวดใหม่ได้

4.4.9 ทำความสะอาดช่องสลีต

- ใช้ลมเป่า แปรง น้ำยา ทรายทราย ทำความสะอาดช่องสลีตตรวจสอบการผิดรูปของแผ่นเหล็กช่องสลีต

4.5 ตรวจสอบวิธีการพันขดลวด

4.5.1 การพันขดลวดซึ่งวางขดลวดสองขดลงในสลีตเดียวกันเรียกว่าพันแบบชั้นขดคู่

4.5.2 การพันขดลวดซึ่งวางขดลวดเดี่ยวลงในช่องสลีตเดียวกันเรียกว่าพันแบบชั้นขดเดี่ยว

4.5.3 การพันขดลวดตามลักษณะการพันขดลวดยังแยกเป็นการพันแบบแลปและแบบเซน

4.6 ตรวจสอบจำนวนขดลวดที่ต่ออนุกรมในวงจร

4.6.1 นับจำนวนขดลวดที่ใช้สร้างขั้วเหนือและขั้วใต้ของมอเตอร์

4.6.2 การต่ออนุกรมของขดลวดจะขึ้นอยู่กับชนิดการพันขดลวด เช่น ชนิดเซนชนิดแลป

4.7 ตรวจสอบระยะพิชของขดลวด

4.7.1 ระยะพิชจะต้องพิจารณาจากการลงช่องสลีตของขดลวดทั้งสองด้านว่าห่างออกไป กี่สลีต




- 4.7.2 ระยะเวลาจะต้องพิจารณาจากการพันขดลวดชนิดไหน
- 4.8 การตรวจการต่อวงจรของขดลวด
 - 4.8.1 ขดลวดสเตเตอร์จะต้องต่อกันเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นในช่องอากาศของสเตเตอร์
 - 4.8.2 ต้องบันทึกวิธีต่อขดลวดของเดิมไว้เมื่อพันขดลวดใหม่จะได้ไม่สับสน
- 4.9 การตรวจชนิดของฉนวน
 - 4.9.1 วัสดุที่ใช้ทำฉนวนหุ้มขดลวดว่าเป็นชนิดใด
 - 4.9.2 คว้าหุ้มฉนวนกี่ชั้น
- 4.10 ตรวจสอบที่เกิดความเสียหาย
 - 4.10.1 ดูความเสียหายของขดลวดบางครั้งอาจไม่ต้องถอดออกจากสล๊อตทั้งหมดซ่อมแซมแค่บางส่วนบางจุดเท่านั้น
 - 4.10.2 ดูสภาพ รูปร่าง รูปทรง ของขดลวดและส่วนประกอบต่างๆที่ซ่อมแซมได้



การซ่อมทำมอเตอร์กระแสลับ (1 - 50HP ขึ้นไป)

แผนภูมิระบุขั้นตอนการรีอืดลวด

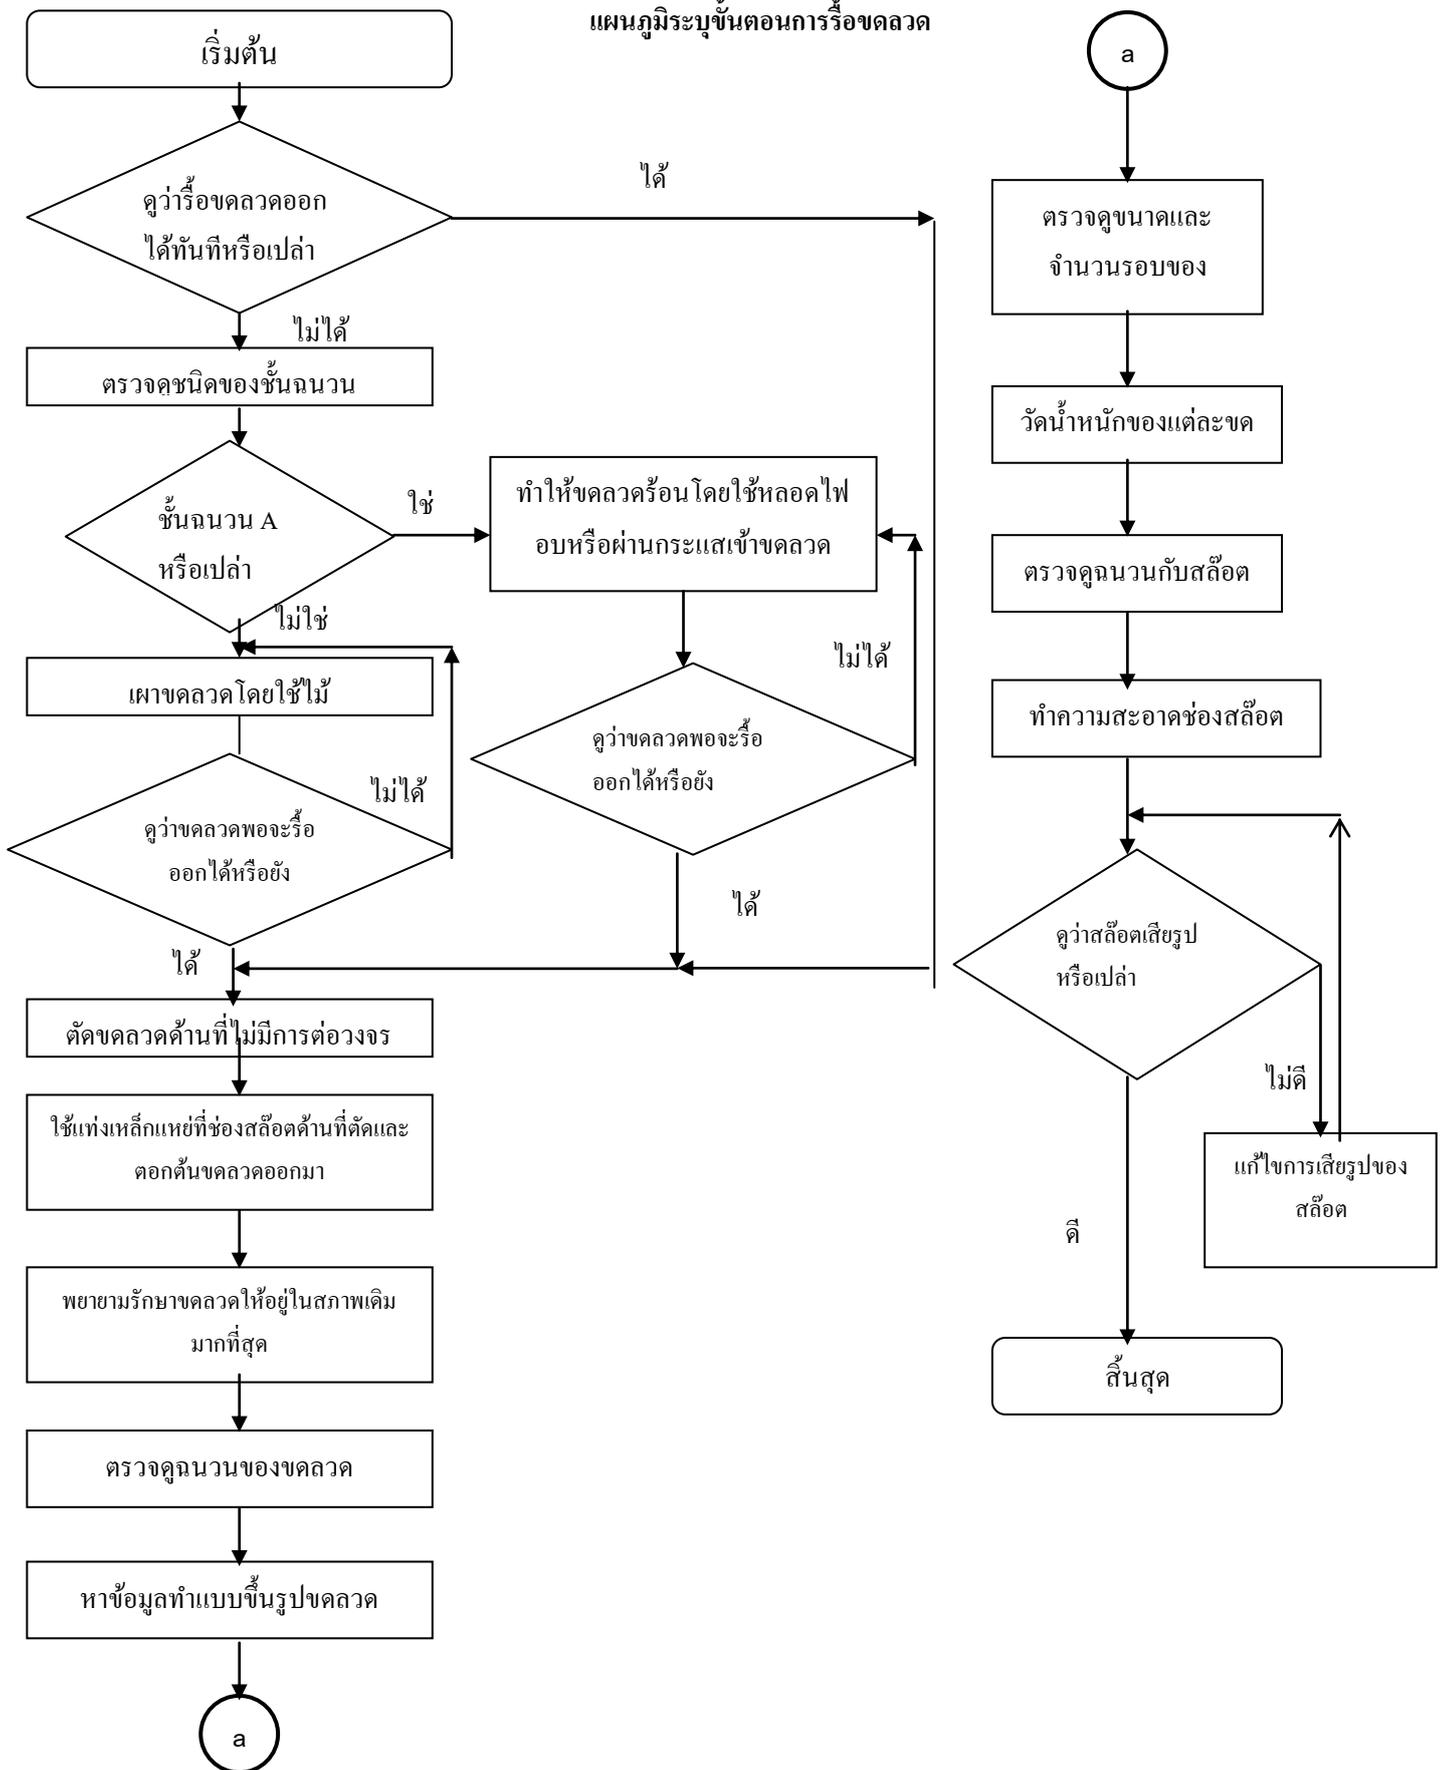



5. การทำความสะอาดสเตเตอร์ (ในกรณีขดลวดไม่เสีย)

- 5.1 สาเหตุที่เกิดจากคราบน้ำจืด คราบน้ำทะเล คราบน้ำเกลือ
 - 5.1.1 นำสเตเตอร์ที่ต้องการทำความสะอาดเข้าสู่ล้างทำความสะอาด
 - 5.1.2 ใช้เครื่องฉีดน้ำร้อนกำลังดันสูงฉีดล้างจนสิ่งสกปรกออก
 - 5.1.3 ใช้ลมเป่าสเตเตอร์ที่ทำความสะอาดแล้วไล่ไอน้ำที่ทำความสะอาดออกให้หมด
 - 5.1.4 นำเข้าสู่อบความร้อนจนสเตเตอร์แห้งแล้วปล่อยให้สเตเตอร์เย็น
 - 5.1.5 ใช้เครื่องวัดค่าฉนวนของตัวนำเมกเกอร์โอห์มวัดค่า ค่าที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 1 เมกเกอร์โอห์ม
 - 5.1.6 นำสเตเตอร์ที่ผ่านการวัดค่าฉนวนไปเคลือบน้ำยาวานิช
 - 5.1.7 นำสเตเตอร์เข้าสู่อบความร้อนจนน้ำยาวานิชแห้ง
 - 5.1.8 ปล่อยให้สเตเตอร์เย็นและนำมาวัดค่าฉนวนอีกครั้ง
 - 5.1.9 สเตเตอร์ที่ผ่านการวัดค่าฉนวนแล้วพร้อมประกอบใช้งาน
- 5.2 การทำความสะอาดสเตเตอร์ที่เกิดจากคราบน้ำมัน คราบเขม่าฝุ่น
 - 5.2.1 นำสเตเตอร์ที่ต้องการทำความสะอาดเข้าสู่ล้างทำความสะอาด
 - 5.2.2 ใช้น้ำยาล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดแห้งล้างทำความสะอาด
 - 5.2.3 ใช้ลมเป่าสเตเตอร์ที่ทำความสะอาดแล้วให้แห้ง
 - 5.2.4 นำเข้าสู่อบความร้อนจนสเตเตอร์แห้งแล้วปล่อยให้สเตเตอร์เย็นวัดค่าฉนวน
 - 5.2.5 นำสเตเตอร์ที่ผ่านการวัดฉนวนไปเคลือบน้ำยาวานิช
 - 5.2.6 นำสเตเตอร์เข้าสู่อบความร้อนจนน้ำยาวานิชแห้ง
 - 5.2.7 ปล่อยให้สเตเตอร์เย็นและนำไปวัดค่าฉนวนอีกครั้ง
 - 5.2.8 สเตเตอร์ที่ผ่านการวัดค่าฉนวนแล้วพร้อมประกอบใช้งาน

6. ตัดฉนวนรองขดลวด และกระดาษครอบ

- 6.1 ฉนวนรองขดลวดในสล็อตใช้ตามขนาดของร่องสล็อต
- 6.2 ฉนวนหุ้มขดลวดจะต้องมีความยาวกว่าร่องสล็อตประมาณ 20 – 40 มม.
- 6.3 ชนิดของฉนวนใช้กระดาษแข็ง กระดาษฉนวนไม่ว่า หรือพวกแผ่นฟิล์มแล้วแต่ชนิดงาน
- 6.4 การพับกระดาษฉนวนครอบสล็อตโดยพับกระดาษฉนวนหุ้มสล็อตให้มีขนาดพอดีสวมเข้ากับ ความกว้างของช่อง สล็อตแล้วใส่ลงครอบบนลวดตัวนำในสล็อต

7. การทำแบบพันขดลวด และพันลวด

- ได้แบบจากขดลวดที่คงสภาพเดิม
- ได้จากขดลวดเดิมที่วัดความยาวของ 1 รอบของขดลวดเดิม

7.1 การสร้างแบบพันขดลวด

- 7.1.1 การพันแบบเกล็บ ใช้แกนขึ้นแบบขนาดเดียวกันมีจำนวนแบบเท่ากับจำนวนขดลวดที่



ต่ออนุกรมกันและมีแผ่นปิดข้างเท่ากับจำนวนขดลวดที่ต่ออนุกรมบวกหนึ่งเสมอ

- 7.1.2 การพันแบบเซน ใช้แบบขึ้นรูปขนาดต่างกันจากเล็กไปใหญ่มีจำนวนแบบเท่ากับจำนวนขดลวดที่ต้องการต่ออนุกรมกันในวงจรและมีแผ่นปิดข้างขนาดต่างๆกัน มีจำนวนมากกว่าขดลวดต่ออนุกรมอยู่หนึ่ง แต่มีสองแผ่นใหญ่สุดมีขนาดเท่ากัน

- 7.1.3 วัสดุที่ใช้เป็นแบบควรเป็นไม้เนื้อแข็ง ส่วนแผ่นประกบข้างใช้วัสดุที่เหมาะสม

7.2 การพันขดลวด

- 7.2.1 ใส่แบบขึ้นรูปลงบนแกนของเครื่องพันขดลวด
- 7.2.2 ใส่ตัวบังคับแบบกวาดสลักยึดให้แน่น
- 7.2.3 เริ่มพันลวดโดยให้ปลายข้างหนึ่งพันยึดกับแผ่นประกบข้าง
- 7.2.4 พันขดลวดให้ได้จำนวนรอบที่ต้องการเท่ากับจำนวนรอบของเดิมเมื่อได้รอบครบ
- 7.2.5 ตามจำนวนทำการมัดด้วยด้ายเพื่อกันลวดคลายตัว
- 7.2.6 เมื่อได้ขดลวดตามจำที่ต้องการให้ถอดแบบพันออก

7.3 การเตรียมไม้ขดลวด

- 7.3.1 วัสดิต่าง ๆ ของแกนสเตเตอร์
- 7.3.1.1 วัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของแกนสเตเตอร์
- 7.3.1.2 วัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนสเตเตอร์
- 7.3.1.3 วัสดุความลึกของช่องสลีตทั้งสองด้าน
- 7.3.1.4 วัสดุระยะความยาวของแกนสเตเตอร์
- 7.3.2 วัสดิต่าง ๆ ของช่องสลีต
- 7.3.2.1 ใช้คาลิปเปอร์ เวอร์เนียในการวัดโดยตรงหรือ
- 7.3.2.2 ใช้กระดาษแผ่นหนาปิดด้านหน้าสลีตแล้วใช้ก้อนตอกกระดาษให้รูปรอยสลีตติด บนกระดาษแล้ววัดบนกระดาษ
- 7.3.2.3 ประสานกับ จนท.แผนกมาตรฐาน กองควบคุมคุณภาพ อจปร.อ.มาร่วมตรวจสอบช่องสลีต
- 7.3.3 การออกแบบขึ้นรูปขดลวด
- 7.3.3.1 ได้จากขดลวดที่คงสภาพของเดิม
- 7.3.3.2 ได้จากขดลวดเดิมที่วัดความยาวของ 1 รอบของขดลวด

8. การนำขดลวดลงในช่องสลีต

- 8.1 ตรวจสอบการต่อปลายสายของขดลวดถูกต้องหรือไม่
- 8.2 กำหนดด้านที่จะต้องต่อวงจร
- 8.3 จัดวางกระดาษนำร่องเพื่อลงขดลวด
- 8.4 ลงขดลวดด้านล่างเรียงกันไปจนมีระยะคুমพีชของขดลวด



- 8.5 ใช้ไม้หรือวัสดุบางๆจัดเรียงเส้นลวดที่ละเส้นอย่างเป็นระเบียบ
- 8.6 ใช้กระดาษวางกันเป็นฉนวนกันชั้นระหว่างขดลวด
- 8.7 ลงขดลวดด้านบนลงในช่องสล๊อตด้วยความระมัดระวังอย่าให้เกิดการชุกชิดกับร่องสล๊อต
- 8.8 พับกระดาษครอบสล๊อตใส่ขอบบนขดลวดด้านบน
- 8.9 ทำการปิดปากสล๊อตด้วยไม้หรือแผ่นแบเกอร์ไลท์

9. ทำการต่อวงจรแล้วบัดกรี

- จัดวางปลายสายของขดลวดให้สะดวกและเป็นระเบียบ
 - ทำเครื่องหมายของต้นปลายของขดลวด
- 9.1 การตรวจสอบการพันขดลวดขั้นสุดท้าย
 - 9.1.1 ดูข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนถอดรี้อขดลวด
 - 9.1.2 ดูแบบการต่อวงจรของขดลวด
 - 9.1.3 ต่อวงจรเข้าชั่วคราวเพื่อกำหนดขั้ว
 - 9.1.4 ต่อวงจรให้เรียบร้อยถาวรแล้วทำการบัดกรี
 - 9.2 การตรวจสอบการลงขดลวดขั้นสุดท้าย
 - 9.2.1 ตรวจสอบวงจรว่าเชื่อมติดต่อกัน โดยตลอดทั้งวงจร
 - 9.2.2 วัดค่าความต้านทานของขดลวดด้วยมัลติมิเตอร์
 - 9.2.3 ทำการทดสอบขั้วแม่เหล็กเพื่อตรวจสอบว่าการลงขดลวดในสเตเตอร์ถูกต้องทำให้เกิดการหมุนของสนามแม่เหล็กขึ้นได้หรือเปล่าตามวิธีปฏิบัติของช่างรง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้าและชุดโลหะ กฟฟ.อจปร.อร.
 - 9.2.4 การทดสอบความต้านทานของฉนวน โดยใช้เมกเกอร์โอห์มต้องอ่านค่าความต้านทานตั้งแต่ $1\text{ M}\Omega$ ขึ้นไป
 - 9.2.5 การต่อวงจรโดยถาวร โดยเชื่อมต่อปลายสายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยการบัดกรี

10. พันผ้าหุ้มท้ายเก็บงาน

- 10.1 ทำการพันผ้าแถบใยแก้วรอบขดลวดทั้งสองด้าน
- 10.2 ตรวจสอบวงจรวัดค่าความต้านทานและค่าฉนวนของขดลวดพร้อมที่จะทำการชุบน้ำยา

11. ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของโรเตอร์

- 11.1 โรเตอร์แบบกรงกระรอกจะไม่มีกรงพันขดลวดตัวนำ
- 11.2 ขดลวดตัวนำของโรเตอร์จะถูกฉีกไว้ในแกนเหล็กที่เซาะเป็นร่องซึ่งส่วนมากจะใช้อลูมิเนียมเป็นตัวนำ



11.3 ทำการต่อตัวนำหัวท้ายด้วยลวดมึนเช่นกันบางชนิดก็ใช้ทองแดงเป็นตัวนำแล้วแต่การผลิตของผู้สร้าง

11.4 โรเตอร์ส่วนมากจะไม่ค่อยเสียแต่ก็มีบ้างซึ่งบางครั้งเราอาจสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้โดยอาจมีรอยแตกหรือรอยร้าวตามบริเวณหัวหรือท้ายของรอยต่อของตัวนำ

12. การตรวจสอบโรเตอร์

12.1 โดยการนำโรเตอร์ขึ้นวางบนกราวเลอร์แล้วทำการหมุนตัวโรเตอร์ไปรอบๆ โดยสังเกตค่าของกระแสแอมเตอร์ที่ต่อไว้ในวงจรของกราวเลอร์

12.2 โรเตอร์ที่ดีจะมีค่ากระแสคงที่ในขณะที่หมุนโรเตอร์ไปรอบๆ

12.3 โรเตอร์ที่ดีจะไม่เกิดความร้อนที่ตัวโรเตอร์ขณะอยู่บนกราวเลอร์

13. การซ่อมทำโรเตอร์ (ในกรณีที่โรเตอร์เสีย)

13.1 ทำการใส่ร่องสล๊อตโรเตอร์ตามแนวตัวนำเก่า

13.2 ทำตัวนำขึ้นมาใหม่โดยใช้แผ่นทองแดงซึ่งมีขนาดเท่าร่องสล๊อตที่ใส่มาใส่ลงในร่องสล๊อตโดยให้มีความยาวเลยปากสล๊อตเล็กน้อย

13.4 ทำการต่อตัวนำที่ลงใหม่ด้วยการประสานเงินทั้งสองด้าน

13.5 ส่งโรเตอร์ที่ทำการซ่อมทำเสร็จแล้วไปหาบาลานซ์

14 วิธีการปฏิบัติการชบน้ำยาเคลือบฉนวน ในการชบน้ำยาเคลือบฉนวนมีวิธีการเคลือบ 2 วิธีคือ

- วิธีเคลือบแห้งด้วยอากาศ

- วิธีเคลือบแห้งด้วยการอบความร้อน

14.1 วิธีเคลือบแห้งด้วยอากาศ ในการเคลือบแห้งด้วยอากาศนี้ ใช้สำหรับงาน พันขดลวดใหม่ เช่น การเคลือบขดลวด สเตเตอร์ และโรเตอร์ของมอเตอร์ โดยมีขั้นตอนในการเคลือบดังนี้

14.1.1 นำสเตเตอร์ที่ผ่านการวัดค่าฉนวนเข้าสู่อบความร้อนเพื่อไล่ระบบความชื้น

14.1.2 ปลดขดลวดที่ต้องการเคลือบน้ำยวานิชให้เย็น

14.1.3 นำสเตเตอร์ที่ต้องการเคลือบน้ำยวานิช วางในถาดเคลือบ

14.1.4 ใช้น้ำยวานิชชนิดแห้งด้วยอากาศเคลือบสเตเตอร์ให้ทั่ว ปลดปล่อยให้น้ำยวานิชแห้ง (ประมาณ 24 ชั่วโมง)

14.1.5 ใช้เมกเกอร์โอห์มวัดค่าฉนวนของสเตเตอร์ให้ได้ตามเกณฑ์

14.1.6 นำสเตเตอร์ที่ผ่านการตรวจไปประกอบเข้าชุดเครื่อง

ข้อควรระวัง ในการเคลือบน้ำยาชนิดแห้งด้วยอากาศไม่ควรนำไปอบความร้อนหลังจากเคลือบน้ำยวานิชแล้ว จะทำให้น้ำยวานิชที่เคลือบ ทำปฏิกิริยากับความร้อนทำให้วานิชพองตัวและเป็นฟองอากาศ



14.2 วิธีเคลื่อนย้ายด้วยการอบความร้อนแบ่งการเคลื่อนเป็น 2 แบบคือ

- การเคลื่อนย้ายวานิชแบบสูญญากาศ
- การเคลื่อนย้ายวานิชแบบจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบวานิช

14.2.1 การเคลื่อนย้ายวานิชแบบสูญญากาศ ในการเคลื่อนย้ายแบบสูญญากาศจะต้องใช้ถังขนาดใหญ่เท่ากันจำนวน 2 ถัง ถึงไปที่ 1 เป็นถังเก็บน้ำวานิช ถึงไปที่ 2 เป็นถังชุบ ชิ้นงานมีเครื่องทำสูญญากาศจำนวน 1 เครื่อง ในการชุบน้ำยานแบบสูญญากาศ มีขั้นตอนการชุบดังนี้

- 14.2.1.1 นำชิ้นงานที่ผ่านการวัดค่าอุณหภูมิลงในถังชุบชิ้นงาน
- 14.2.1.2 ปิดฝาถังชุบชิ้นงานเปิดลิ้นวาล์วถึงเก็บน้ำยาปล่อยน้ำยาจากถังเก็บให้น้ำยาไหลมาถังชุบชิ้นงานจนท่วมชิ้นงาน
- 14.2.1.3 ปิดลิ้นวาล์วถึงน้ำยานิชเดินเครื่องสูญญากาศ
- 14.2.1.4 น้ำยานิชจะแทรกเข้าไปในตัวนำทุกจุด ปล่อยไว้ ประมาณ 30 นาที
- 14.2.1.5 หยุดเดินเครื่องเปิดลิ้นวาล์วถึงเก็บน้ำยา (อากาศจะเข้าไปแทนในถังชุบชิ้นงานน้ำยานิชจะไหลกลับมายังที่เดิม)
- 14.2.1.6 เปิดฝาถังชุบชิ้นงานนำชิ้นงานมาอบความร้อน
- 14.2.1.7 ปิดฝาถังชุบชิ้นงาน เปิดวาล์วลิ้นลม คั้นน้ำยาจากถังชุบมายังถังเก็บวานิชเดิม จนน้ำยาหมดถัง
- 14.2.1.8 ปิดลิ้นวาล์วถึงเก็บน้ำยานิช น้ำยานิชจะอยู่สภาพเดิม
- 14.2.1.9 นำชิ้นงานที่อบความร้อนจนน้ำยาแห้งมาวัดค่าอุณหภูมิ
- 14.2.1.10 นำชิ้นงานที่ผ่านการวัดค่าอุณหภูมิไปประกอบเข้าชุดเครื่อง

หมายเหตุ ในการเคลื่อนย้ายวานิชแบบสูญญากาศจะต้องใช้น้ำยานิชเป็นจำนวนมากตามลักษณะของถังชุบและขนาดของชิ้นงานในการชุบ

14.2.2 การเคลื่อนย้ายวานิชแบบจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบวานิช ในการชุบน้ำยานแบบนี้จำเป็นต้องสร้างถังชุบน้ำยานิชขึ้นเองตามขนาดความโตของชิ้นงานที่ต้องการเคลื่อนย้ายวานิช ในการเคลื่อนย้ายวานิชชนิดจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบมีขั้นตอนดังนี้

- 14.2.2.1 นำชิ้นงานที่ผ่านการวัดค่าอุณหภูมิไปอบความร้อน พอประมาณ
- 14.2.2.2 นำชิ้นงานที่ร้อนพอประมาณจุ่มลงในถังวานิชจนท่วมชิ้นงาน
- 14.2.2.3 ปล่อยทิ้งไว้จนน้ำยาแทรกซึมเข้าไปในชิ้นงาน
- 14.2.2.4 นำชิ้นงานออกถังชุบ ปล่อยให้ น้ำยานิชไหลออกจากชิ้นงาน
- 14.2.2.5 นำชิ้นงานเข้าตู้อบความร้อน อบจนน้ำยานิชเคลื่อนแห้ง
(ถ้าต้องการเคลื่อนวานิชให้หนา นำชิ้นงานไปชุบน้ำยานิชอีกครั้ง)
- 14.2.2.6 ใช้เมกเกอร์โอห์มวัดค่าอุณหภูมิ (ไม่ต่ำกว่า 1 เมกโอห์ม)
- 14.2.2.7 นำชิ้นงานที่ผ่านการวัดค่าอุณหภูมิไปประกอบชุดเครื่อง



14.3 การอบแห้ง

14.3.1 อบด้วยแสงอินฟราเรดใช้หลาย ๆ ดวงส่องไปที่ขดลวดในเตาอบ

14.3.2 อบด้วยเตาไฟฟ้า ใส่ขดลวดในเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูง

14.3.3 อบแห้งโดยใช้กระแสไฟฟ้าเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโดยตรงทำให้ขดลวดเกิดความร้อนภายในขดลวดเอง

14.4 การตรวจสอบขดลวดและฉนวนชั้นสุดท้าย

14.4.1 ประสานกับ จนท.แผนกมาตรฐานควบคุมคุณภาพ อจปร.อร.ร่วมกันวัดค่าความต้านทานของขดลวดและฉนวน

14.4.2 การวัดค่าความต้านทานของขดลวดและฉนวนต้องวัดได้ไม่ต่ำกว่า มาตรฐาน($2M\Omega$)

ถ้าต่ำกว่า ต้องนำขดลวดและฉนวนไปอบต่อจนค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นเกินค่ามาตรฐาน

14.4.3 ตรวจสอบโดยรวมและนำไปประกอบเข้าชุดมอเตอร์ต่อไป

15. เปลี่ยนบอลและทำการประกอบ

15.1 ถอดโดยใช้เครื่องมือที่มีเฉพาะงานเช่นเหล็กคูดสองขาหรือชนิดสามขาตามแต่เฉพาะงาน

15.2.ถอดโดยใช้เหล็กคูดที่เป็นระบบไฮดรอลิกในกรณีที่มีความแน่นมากๆ

15.3 การประกอบบอลอาจใช้ค้อนหรือไฮดรอลิกในการประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่สภาพของงานนั้นๆ

16. การประกอบมอเตอร์ ขึ้นตอนต่างๆกลับกับการถอดมอเตอร์

16.1 ใส่บอลแบริงที่เพลาทั้งสองด้าน

16.2 ใส่แผ่นบังลมด้านเพลาชับถ้ามี

16.3 ใส่แผ่นฝาครอบด้านเพลาชับ


16.4 ประกอบโรเตอร์เข้ากับฝาครอบ

16.5 นำโรเตอร์ใส่ในสเตเตอร์ระวังอย่าให้ชูดกับขดลวดใส่สลักคลุมฝาครอบไว้กับ

สเตเตอร์อย่างหลวมๆ

16.6 ใส่ฝาครอบอีกด้านใช้ค้อนเคาะเบาๆโดยรอบใส่สลักแล้วขันสลักให้แน่นทั้งสองด้าน

16.7 ตรวจสอบสภาพและทำการทดลอง

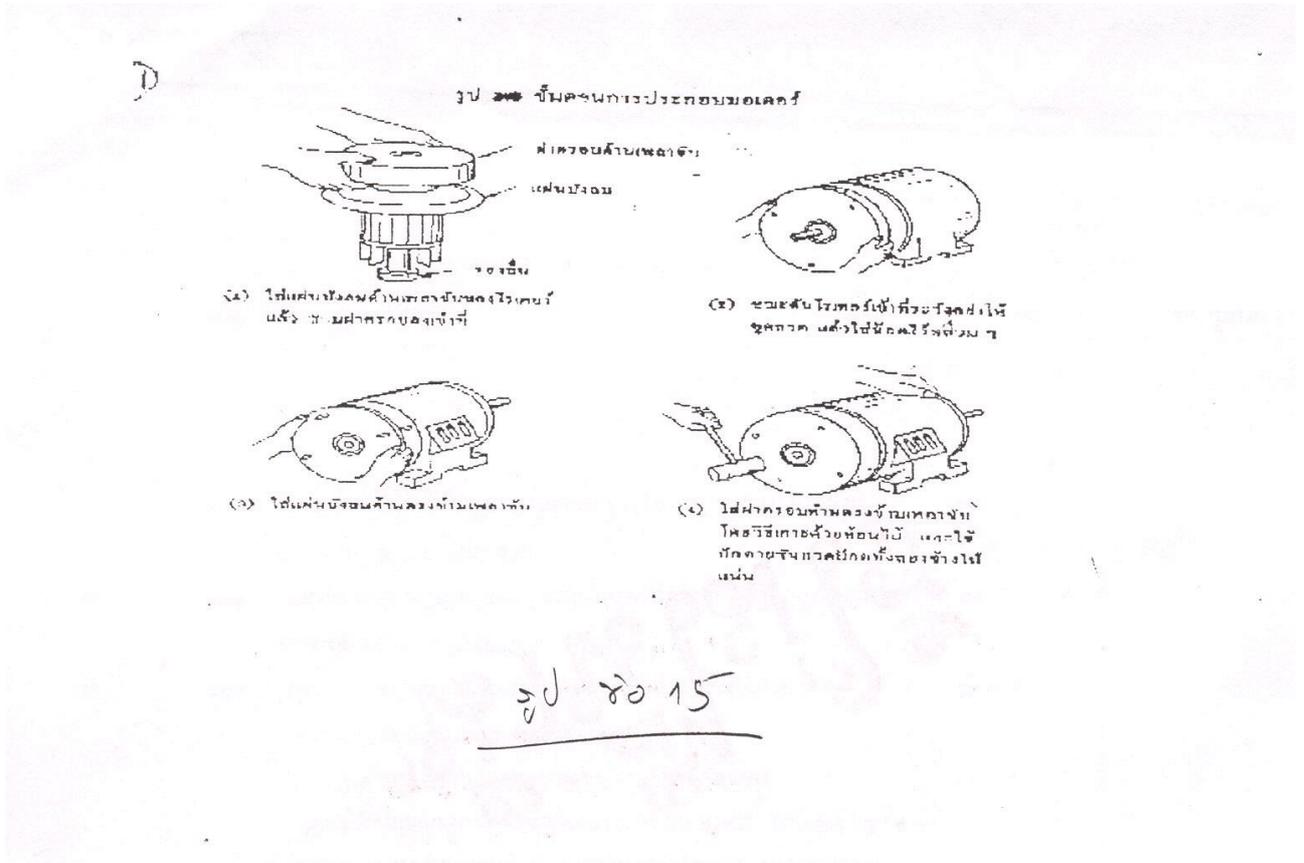

17. ทำการทดลอง

- 17.1 ต่อไฟเข้าตามพิกัดของมอเตอร์ที่ทำการซ่อมทำ
- 17.2 ตรวจสอบกระแสไฟแต่ละเฟสโดยใช้แอมมิเตอร์
- 17.3 ตรวจสอบรอบหมุนของมอเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดรอบ
- 17.4 ส่งทดสอบโหลดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น พัดน้ำ และอื่น เป็นต้น

18. ยกเลิกประกอบในเรือ

- 18.1 แจกแผนกแรงงานทำการยกมอเตอร์ลงเรือ
- 18.2 ทำการประกอบมอเตอร์เข้าแทน
- 18.3 แจกแผนกที่เกี่ยวข้องทำการประกอบอุปกรณ์ร่วม
- 18.4 ต่อสายไฟเข้ามอเตอร์
- 18.5 ทำการทดลอง



การซ่อมทำมอเตอร์กระแสลับ (1 - 50HP ขึ้นไป)

แผนละเอียดการซ่อมทำ AC Motor แบบกรงกระรอก (๑ - ๕๐ HP ขึ้นไป)

ร.ง. ๓๕๑, ๓๕๒, ๓๗๒, ๓๓๑, ๓๕๓

ร.ง. ๓๕๒
- ถอดสลักฐานแท่นและหน้าแปลน
(๒x๓)MH. ๑ วัน

ร.ง. ๓๕๑ ดำเนินการ

โรเตอร์ (Rotor)

ร.ง. ๓๕๒

- ทาบาลานซ์โรเตอร์

- ทำการรีซัดลวดพิลพร้อมแกะแบบ (๒x๕)๒MH.
- ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของโรเตอร์
- นำตัวนำขนาดเท่าของเดิมยึดลงสลิตโรเตอร์ (๒x๕)๓MH.
- อบไล่ความชื้น และชุบน้ำยา (๑x๓)๒MH.

สเตเตอร์ (Stator)

ร.ง. ๓๕๑ ดำเนินการ

- ตรวจสอบเช็คและถอดส่วประกอบต่าง ๆ (๒x๓)MH.
- ทำการรีซัดลวดที่เสีย ของสเตเตอร์ แกะแบบ(๒x๕)x๒MH.
- ทำความสะอาดสเตเตอร์(๒x๕)๒MH.
- ตัดฉนวนรองซัดลวดและกระดาษครอบ (๒x๕)๒MH.
- ทำแบบพันซัดลวดและพันซัดลวดสเตเตอร์(๒x๕)x๒MH.
- นำซัดลวดลงslot และยึดSolt ให้เรียบร้อย(๒x๕)x๒MH.
- ทำการต่อสายบัดกรี (๒x๕)MH.
- พันผ้าหุ้มท้ายและเก็บงาน (๓x๕)MH.

ร.ง. ๓๓๑

- กิ่งแต่งอุปกรณ์
- ไลร่องสลิตสเตเตอร์

๑ วัน

ร.ง. ๓๕๑

- เปลี่ยนมอดแมลิง
- ประกอบมอเตอร์(๓x๕)x๒MH.
- ทำการทดลองบนโรงงาน(๒x๕)MH.

ร.ง. ๓๔๓

- ทดลองจ่ายโหลดบนโรงงาน

ร.ง. ๓๑๗

- ต่อตัวนำหัว-ท้าย (ประสานเงิน)

จำนวนคนที่ใช้ใน ๒ ชุด/ ๑คน
ชั่วโมงงานทั้งหมด ๖๕ ชม.
ระยะเวลาซ่อมทำ ๑๘ วันงาน
จำนวนคน/ชั่วโมงแรงงานที่ใช้ทั้งหมด ๒๑๑ MH.

๑ วัน

ร.ง. ๓๕๒

- ประกอบแท่นหาศูนย์

๑ วัน

ร.ง. ๓๕๑

- ติดตั้งมอเตอร์
- ไล่สายต่าง ๆ (๒x๓)MH.

๑ วัน

ร.ง. ๓๔๓

- ทดลองจ่ายโหลดจริง

แล้วเสร็จ



การซ่อมทำมอเตอร์กระแสลับ (1 - 50HP ขึ้นไป)

ขั้นตอนการซ่อมทำ AC Motor แบบ ครงกระรอก (1 - 50 HP.)

รายการ	ขั้นตอนการซ่อมทำ																																			จำนวน	ชม.	MH.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	ถอดสายไฟ สลักฐานแท่น หน้าแปลน	—																																			2	3	6		
2	ยกตั้ง รง. 351		—																																						
3	ตรวจเช็คและถอดส่วนประกอบต่าง ๆ			—																																	2	5	10		
4	รื้อขดลวด และหาแบบการพันสเตเตอร์ และ โรเตอร์				—																																2	5	20		
5	ทำความสะอาดสเตเตอร์					—																															2	5	20		
6	ตัดฉนวนรองขดลวด และกระดาศกรอบ						—																														2	5	20		
7	ทำแบบพันขดลวด และพันลวด							—																													2	5	20		
8	นำลวดลงสลิตของสเตเตอร์								—																												2	5	20		
9	ทำการต่อสายบัดกรี									—																											1	3	3		
10	พันผ้าหุ้มท้าย และเก็บงาน										—																										2	5	20		
11	ทำการรื้อขดลวดพร้อมแกะแบบการพัน โรเตอร์				—																																2	5	20		
12	ส่งช่างกลึงทำการ ไสร่องสลิตโรเตอร์ รง.331					—																																			
13	นำตัวนำขนาดเท่าของเดิมอัดลงสลิต โรเตอร์						—																														2	5	30		
14	ทำการต่อตัวนำหุ้มท้าย (ส่งประสานเงิน) รง. 317							—																																	
15	กลึงส่วนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย								—																																
16	ส่งโรเตอร์หาบาลานซ์										—																														
17	อบไล่ความชื้น และชุบน้ำยา											—																													
18	เปลี่ยนบอล และทำการประกอบ												—																												
19	ทดลองที่โรงงาน และส่งแผนกทดลองไหล														—																						2	5	10		
20	ยกลงเรือ ประกอบฐานแท่น หน้าแปลน ใส่น้ำมัน																—																					1	3	3	
21	ทดลองจ่ายไหลจริงที่เรือ																		—																			2	3	6	
																																						1	3	3	
																																						รวม	65	211	